

Wohnhaus


<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/140628114813/>

ID: 140628114813 Datum: 10.11.2016 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße: St.-Stephans-Platz / Torgasse
Hausnummer: 31 / 13
Postleitzahl: 78462
Stadt-Teilort: Konstanz
Regierungsbezirk: Freiburg
Kreis: Konstanz (Landkreis)
Gemeinde: Konstanz
Wohnplatz: Konstanz
Wohnplatzschlüssel: 8335043012
Flurstücknummer: keine
Historischer Straßenname: keiner
Historische Gebäudenummer: keine

Lage des Wohnplatzes

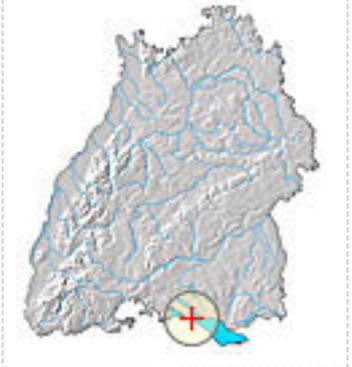


Fotos



Bildbeschreibung:
Westansicht Gebäudeteil St. Stephansplatz 31

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf



Bildbeschreibung:
Ansicht Torgasse 11

Abbildungsnachweis:
Christin Aghegian-Rampf



Objektbeziehungen

keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

1. Bauphase: (1300)

Wohl spätestens um 1300 wurde der Kernbau an die Ostseite der Stadtmauer des 11.Jh. an- und auf den Wehrgang aufgemauert. Die ursprüngliche Nutzung mit den sehr schmalen Räumen in den beiden unteren Geschossen ist unklar geblieben. Dass es sich um ein typisches Wohnhaus handelte, ist aber unwahrscheinlich.

Betroffene Gebäudeteile:



- Erdgeschoss
- Obergeschoss(e)
- Untergeschoss(e)

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

2. Bauphase: (1329)

Um 1329 wurde südlich an den Kernbau ein Fachwerkbau angebaut, welcher vorerst wohl unabhängig vom Kernbau blieb. Auch hier ist die ursprüngliche Nutzung unklar. Der Grundriss ist ähnlich langgestreckt wie im Kernbau.

Betroffene Gebäudeteile:

keine

3. Bauphase: (1340)

Um 1340 wird der Kernbau mit einer Holzgerüstkonstruktion aufgestockt und gleichzeitig nach Norden erweitert.

Betroffene Gebäudeteile:

keine

4. Bauphase: (1401)

Spätestens im 15.Jh. wurden die beiden Gebäude zusammengelegt, wie durch die einheitliche Fassung im 1.OG des Kernbaus ersichtlich ist, welche die Verbindungstüre mit einbezieht.

Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>
5. Bauphase: (1510)	Um 1510 wurde dann im Osten des Kernbaus ein Anbau mit Stube und Küche im ersten Obergeschoß erstellt. In diesem Zusammenhang wurden wahrscheinlich die Ostfenster des Kernbaus zugemauert.
Betroffene Gebäudeteile:	 • Obergeschoss(e)
6. Bauphase: (1559 - 1650)	Das nördliche Giebelfachwerk der Kernbauerweiterung wird zumindest im ehemaligen 3.OG neu erstellt, möglicherweise schon mit einer Ladeluke in der Mitte. Dies geschah vermutlich im 16. oder 17.Jh.
Betroffene Gebäudeteile:	 • Obergeschoss(e)
7. Bauphase: (1650)	Einige Zeit später werden schließlich die Deckenniveaus des Kernbaus und der Erweiterung an den südlichen Fachwerkbau und den östlichen Anbau angepasst. Dabei wurde wahrscheinlich eine ältere Decke wiederverwendet.
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>
8. Bauphase: (1933)	Um 1933 wurde das mittelalterliche Dach über dem Fachwerkbau von Stephansplatz 13 abgerissen und neu erstellt. Höhe und Neigung wurden dabei an das wohl erst wenige Jahre zuvor neu gebaute Dach von Torgasse 13 angepasst.
Betroffene Gebäudeteile:	 • Dachgeschoss(e)
9. Bauphase: (1982 - 1985)	Sanierung des Gebäudes St. Stephans-Platz 31
Betroffene Gebäudeteile:	 <i>keine</i>
10. Bauphase: (2015 - 2016)	Um- und Anbau des gesamten Gebäudes als Mehrparteien-Wohnhaus; Erhöhung um ein Geschoss.
Betroffene Gebäudeteile:	 • Erdgeschoss • Obergeschoss(e) • Dachgeschoss(e) • Anbau
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	• Wohnbauten • Wohnhaus

 **Besitzer** *keine Angaben*

**Weiterer Datenbestand LAD**

- keines

**Zugeordnete Dokumentationen**

- Bauhistorische Untersuchung
- Restauratorische Untersuchung

**Beschreibung****Umgebung, Lage:**

Das Gebäude steht parallel zur Unteren Laube, ist aber deutlich nach Osten abgerückt, was Platz für einen privaten, ummauerten Garten lässt. Der nördliche Giebel bildet die Fassade zur Torgasse hin. Ein kurzer Mauerstreifen verbindet den Bau mit dem sogenannten Lanzenhof (früher Bündrichshof). Im Winkel zwischen Westfassade und Mauerstreifen befindet sich ein kleiner Abortkeller.

Lagedetail:

- Siedlung
 - Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
 - Wohnhaus

**Baukörper/Objektform
(Kurzbeschreibung):**

Die beiden Gebäudeteile erscheinen von außen als einheitlicher, langgestreckter Baukörper mit einem Anbau an der nördlichen Hälfte der Ostseite. Die drei Vollgeschosse werden von einem flachen Satteldach abgeschlossen.

**Innerer Aufbau/Grundriss/
Zonierung:**

Obwohl die Gebäudeteile bezüglich Adresse und Erschließung zwei getrennte Einheiten darstellen, sind die Räumlichkeiten miteinander verwoben: eine Wohnung im 2.Obergeschoß liegt fast komplett in der Torgasse 13, wird aber vom St.-Stephans-Platz her erschlossen.

**Vorgefundener Zustand (z.B.
Schäden, Vorzustand):**

Die ehemalige Stadtmauer, die vermutlich aus dem 12.Jh. stammt, bildet die westliche Außenwand der beiden unteren Geschosse. Sie wurde im Laufe der Zeit aber weitgehend von der Ostseite her abgeschrotet, um mehr Platz für die Innenräume zu schaffen. Im nördlichen Teil des Erdgeschosses befinden sich die Reste einer gewölbten Kammer, die zunächst unabhängig vom Gebäude war und somit eine Funktion innerhalb der Stadtmauer besessen haben muss. Möglicherweise handelt es sich um eine Schießkammer oder die Wächterkammer neben einem Tor.

Bestand/Ausstattung:

- keine Angaben

**Konstruktionen****Konstruktionsdetail:**

- Dachform
 - Satteldach
- Steinbau Mauerwerk
 - allgemein
- Holzgerüstbau
 - allgemein

Konstruktion/Material:

— keine Angaben